

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-06-27
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	ŠRKDKD0028T1959G009JAU
Kelias	2022 Dotnuva–Valučiai (2.477 km)
Statinys	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Jaugila

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	4.00	Išorinėje atitvarų blokų pusėje nutrupėjęs apsauginis betono sluoksnis, koroduoja armatūra
	Deformaciniai pjūviai	3.00	Konstrukcija neįrengta, per tilto galus teka vanduo ant ryelių, šlampa sienutės
	Hidroizoliacija	3.00	Nesandari
	Turėklai	4.00	Mažas mechaninis pažeidimas dešinėje pusėje tilto pradžioje
	Važiuojamoji dalis	2.00	Danga supleišėjusi, plyšiai virš atramų, vietomis yra išdaužų, šonuose dangoje auga žolės
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	2.00	Abiejose tilto pusėse kraštinėse sijose nutrupėjęs betonas, koroduoja pagrindinė armatūra. Nutrupėjęs betonas, koroduoja armatūra 3-4 sijų lentynose. Skersinės diafragmos nesujungtos
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
3. Atramos	Ramtai	3.00	Rygeliai, poliai ir sienutės patakuotos, rygeluose plyšiai; rygeluose ir poliuose vietomis nutrupėjęs apsauginis betono sluoksnis, koroduoja armatūra; išplautas gruntas iš po ramtų atraminių sienučių
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
4. Priedilčiai	Kelio ženklai	4.00	Vertikalaus ženklinimo skydai aplankstyti, danga sutrūkinėjusi
	Tvarka patiltėje	2.00	Patiltėje ir aplink tiltą auga aukštos žolės
	Upės vaga	2.00	Upės krantų sutvirtinimas suardytas prie ramtų, iš po ramtų atraminių sienučių išplautas gruntas, priedilčiuose sėda sankasa
	Važiuojamosios dalies danga	2.00	Sandūra su keliu nesklaidi, dideli nusėdimai abiejuose tilto galuose, danga sutrūkinėjusi
Bendras priedilčių elementų įvertis ir pastabos		2.00	-

Bendras tilto įvertis ir bendros išvados	2.50	<p>Tilto būklė bloga. Rekomenduoju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - užsandarinti ramtų sienučių apačias (kad iš sankasos neslinktų gruntas); - suremontuoti perdangą ir atramas; - suremontuoti asfalto dangą ant tito ir prietilčiuose, panaikinant slenksčius kelio ir tilto sandūrose; - atstatyti upės krantų sutvirtinimus; - prietilčiuose įrengti atviro tipo vandens nuleidimo latakus; - nupjauti žoles aplink tiltą
---	------	--