

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-07-11
Atsakingas vertintojas	Laimutė Ulevičienė
Indeksas	PRKNKN0020T1956G011GYI
Kelias	222 Kaunas–Vandžiogala (17.577 km)
Statiny	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Gynia

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	5.00	Susiaurinimo atitvarų statramsčių įtvirtinimuose atsipalaidavę varžtai, vienas statramstis kairėje tilto pusėje prietiltyje už antros atramos išverstas
	Hidroizoliacija	3.00	Lokaliose vietose perdangoje baltos karbonatinės dėmės
	Turėklai	3.00	Dešinėje pusėje sulankstyti porankio statramsčiai
	Važiuojamoji dalis	3.00	Susiaurinta iki 4,16 m. Danga nelygi, lopyta, išdaužos dešinėje tilto pusėje
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	1.00	Krašinių sijų būklė blogėja, betono nutrupėjimai didėja. Dėl armatūros korozijos ženkliai sumažėjęs metalinių skerspjuvių plotas
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		1.00	-
3. Atramos	Ramtai	4.00	Ramtų paviršiai pažaliavę
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra. Įrengti pirmumo ir greičio ribojimo ženklai dėl tilto susiaurinimo
	Kūgio šlaitai	5.00	Pažaidų nėra
	Tvarka patiltėje	4.00	Patiltėje auga žolės
	Upės vaga	4.00	Upės vagos elementai išsiklaipę
	Vandens nuleidimo įrenginiai	5.00	Pažaidų nėra
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Prietilčiuose "laiptai", ypač prie pirmos atramos, dangoje formuojasi išdauža

Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos	4.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados	2.45	Tilto būklė patenkinama. Važiuojamoji dalis susiaurinta iki 4,16 m (iš dešinės - 1,45 m, iš kairės - 1,3 m) ir įrengti pirmumo ir greičio ribojimo ženklai. Rekomenduojame: - vykdyti nuolatinę tilto stebėseną; - suremontuoti laikinus atitvarus