

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	81a	Patikr. nr.	26
26,81a 90,Klevų g.1,LK	Apatinis šulinys	90	Patikr. data	2020.01.06
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	26	Vieta	Klaipėda, Klevų g. 1
Irašo pradžia	00:00:00	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:12:19	Gatvė	
Patikr. priežastis	Naujos konstrukcijos prip	Savininkas	
Tikrinimo budas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	AB"Klaipėdos vanduo"
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	300 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	33,90 m		
Patikr. ilgis	33,90 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:00:00	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 81a
321	00:05:46	1,70		HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 50%; Kl: 5
322	00:06:04	2,60		II		Informacija
323	00:06:18	4,70		HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 5%; Kl: 2
324	00:06:44	7,50		HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 5%; Kl: 2
325	00:07:00	8,20		HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70%; Kl: 5
326	00:07:13	8,60		HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70%; Kl: 5
327	00:07:37	9,40		HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70%; Kl: 5
328	00:07:53	10,20		HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70%; Kl: 5
329	00:08:09	10,60		HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 60%; Kl: 5
330	00:09:15	16,60		QVN		Vidinio skersmens pakitimas 0mm
331	00:09:22	16,70		WV		Pakito medžiaga; pvc
333	00:11:37	33,60		BTB-		Įlūžimas, matosi dirvožemis; Kl: 5
	00:12:19	33,80		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 90
332	00:11:14	33,90		BT-O		Pos: 9- 3; Įlūžimas, viršus; Kl: 5

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	81a	Patikr. nr.	26
26,81a 90,Klevų g.1,LK	Apatinis šulinys	90	Patikr. data	2020.01.06
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	26	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Klevų g. 1
Aukštis	300 mm	Gatvė	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	33,90 m	Medžiaga	Keramika
Patikr. ilgis	33,90 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 256 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1

Nuotr.	Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
		81a	
	00:00:00	0.50 (33.40)	Tinklo tarpo pradžia; 81a
321	00:05:46	1.70 (32.20)	Kliūtis nutekėjimui , prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 50%; Cl.: 5
322	00:06:04	2.60 (31.30)	Informacija
323	00:06:18	4.70 (29.20)	Kliūtis nutekėjimui , prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 5%; Cl.: 2
324	00:06:44	7.50 (26.40)	Kliūtis nutekėjimui , prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 5%; Cl.: 2
325	00:07:00	8.20 (25.70)	Kliūtis nutekėjimui , prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70%; Cl.: 5
326	00:07:13	8.60 (25.30)	Kliūtis nutekėjimui , prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70%; Cl.: 5
327	00:07:37	9.40 (24.50)	Kliūtis nutekėjimui , prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70%; Cl.: 5
328	00:07:53	10.20 (23.70)	Kliūtis nutekėjimui , prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70%; Cl.: 5
329	00:08:09	10.60 (23.30)	Kliūtis nutekėjimui , prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 60%; Cl.: 5
330	00:09:15	16.60 (17.30)	Vidinio skersmens pakitimas
331	00:09:22	16.70 (17.20)	Pakito medžiaga; pvc
333	00:11:37	33.60 (0.30)	Įlūžimas , matosi dirvožemis; Cl.: 5
	00:12:19	33.80 (0.10)	Tinklo tarpo pabaiga; 90
332	00:11:14	33.90 (0.00)	Psn: 9 - 3; Įlūžimas , viršus; Cl.: 5
		90	

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
26,81a 90,Klevų g.1,LK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys 81a
Apatinis šulinys 90
Nuoteku sistema Buitinės nuotekos

Patikr. nr. 26
Patikr. data 2020.01.06

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjuvio sumažėjimas = 50 %

Nuotrauka 321

Vaizdo irrašas 00:05:46
Atstumas /m 1,70

Bukle HP--
Pažeidimu kl. 5



Vaizdajuoste: 26

Informacija

Nuotrauka 322

Vaizdo irrašas 00:06:04
Atstumas /m 2,60

Bukle II



Vaizdajuoste: 26

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas

26,81a 90,Klevų g.1,LK

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys

81a

Apatinis šulinys

90

Nuoteku sistema

Buitinės nuotekos

Patikr. nr.

26

Patikr. data

2020.01.06

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjuvio sumažėjimas = 5 %

Nuotrauka **323**

Vaizdo irrašas 00:06:18

Atstumas /m 4,70

Bukle HP--

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 26

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjuvio sumažėjimas = 5 %

Nuotrauka **324**

Vaizdo irrašas 00:06:44

Atstumas /m 7,50

Bukle HP--

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 26

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
26,81a 90,Klevų g.1,LK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys 81a
Apatinis šulinys 90
Nuoteku sistema Buitinės nuotekos

Patikr. nr. 26
Patikr. data 2020.01.06

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70 %

Nuotrauka 325

Vaizdo irrašas 00:07:00
Atstumas /m 8,20

Bukle HP--
Pažeidimu kl. 5



Vaizdajuoste: 26

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70 %

Nuotrauka 326

Vaizdo irrašas 00:07:13
Atstumas /m 8,60

Bukle HP--
Pažeidimu kl. 5



Vaizdajuoste: 26

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas

26,81a 90,Klevų g.1,LK

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys

81a

Apatinis šulinys

90

Nuoteku sistema

Buitinės nuotekos

Patikr. nr.

26

Patikr. data

2020.01.06

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70 %

Nuotrauka **327**

Vaizdo irrašas 00:07:37

Atstumas /m 9,40

Bukle HP--

Pažeidimu kl. 5



Vaizdajuoste: 26

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 70 %

Nuotrauka **328**

Vaizdo irrašas 00:07:53

Atstumas /m 10,20

Bukle HP--

Pažeidimu kl. 5



Vaizdajuoste: 26

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas

26,81a 90,Klevų g.1,LK

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys

81a

Apatinis šulinys

90

Nuoteku sistema

Buitinės nuotekos

Patikr. nr.

26

Patikr. data

2020.01.06

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 60 %

Nuotrauka **329**

Vaizdo irrašas 00:08:09

Atstumas /m 10,60

Bukle HP--

Pažeidimu kl. 5



Vaizdajuoste: 26

Vidinio skersmens pakitimas 0 mm

Nuotrauka **330**

Vaizdo irrašas 00:09:15

Atstumas /m 16,60

Bukle QVN



Vaizdajuoste: 26

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
26,81a 90,Klevų g.1,LK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys 81a
Apatinis šulinys 90
Nuoteku sistema Buitinės nuotekos

Patikr. nr. 26
Patikr. data 2020.01.06

Pakito medžiaga; pvc

Nuotrauka 331

Vaizdo irrašas 00:09:22
Atstumas /m 16,70

Bukle WV



Vaizdajuoste: 26

Įlūžimas, matosi dirvožemis

Nuotrauka 333

Vaizdo irrašas 00:11:37
Atstumas /m 33,60

Bukle BTB-
Pažeidimu kl. 5



Vaizdajuoste: 26

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	81a	Patikr. nr.	26
26,81a 90,Klevų g.1,LK	Apatinis šulinys	90	Patikr. data	2020.01.06
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Ilgūzimas, viršus

Nuotrauka **332**

Vaizdo irrašas 00:11:14

Atstumas /m 33,90

Bukle **BT-O**

Pažeidimu kl. 5

Padėtis 9 - 3



Vaizdajuoste: 26

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
26,81a 90,Klevų g.1,LK

Viršutinis šulinys 81a
Apatinis šulinys 90

Patikr. ilgis 33,90 m
Tinklo tarpo ilgis 33,90 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 26
Patikr. data 2020.01.06

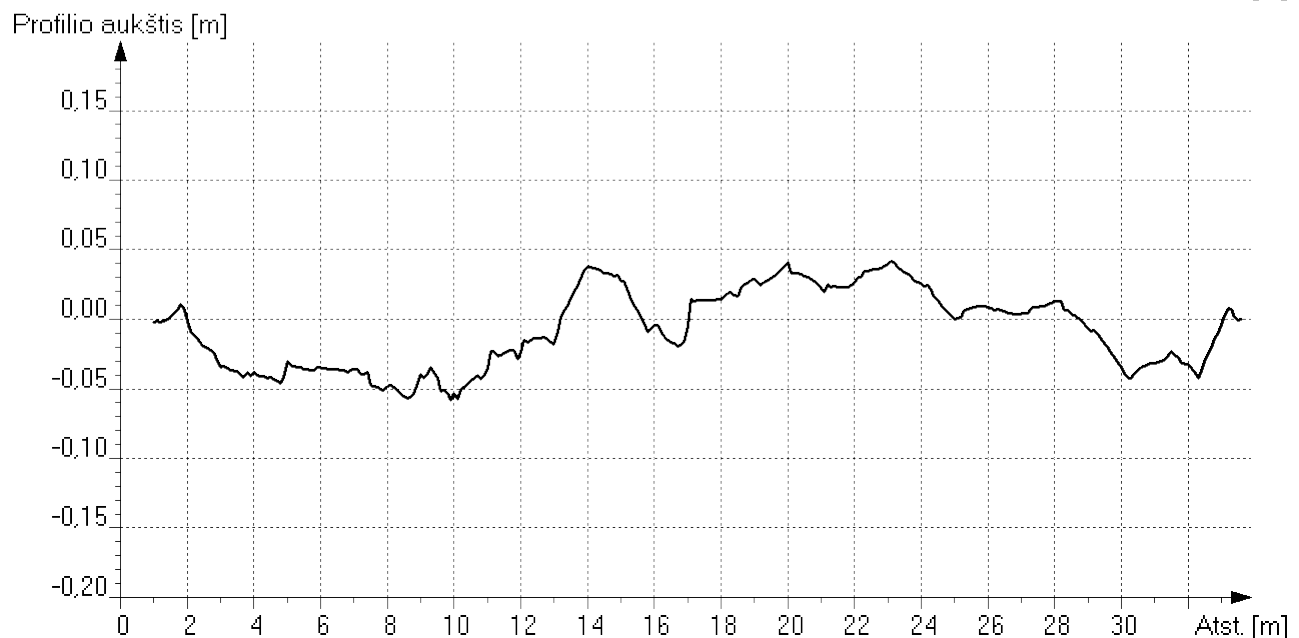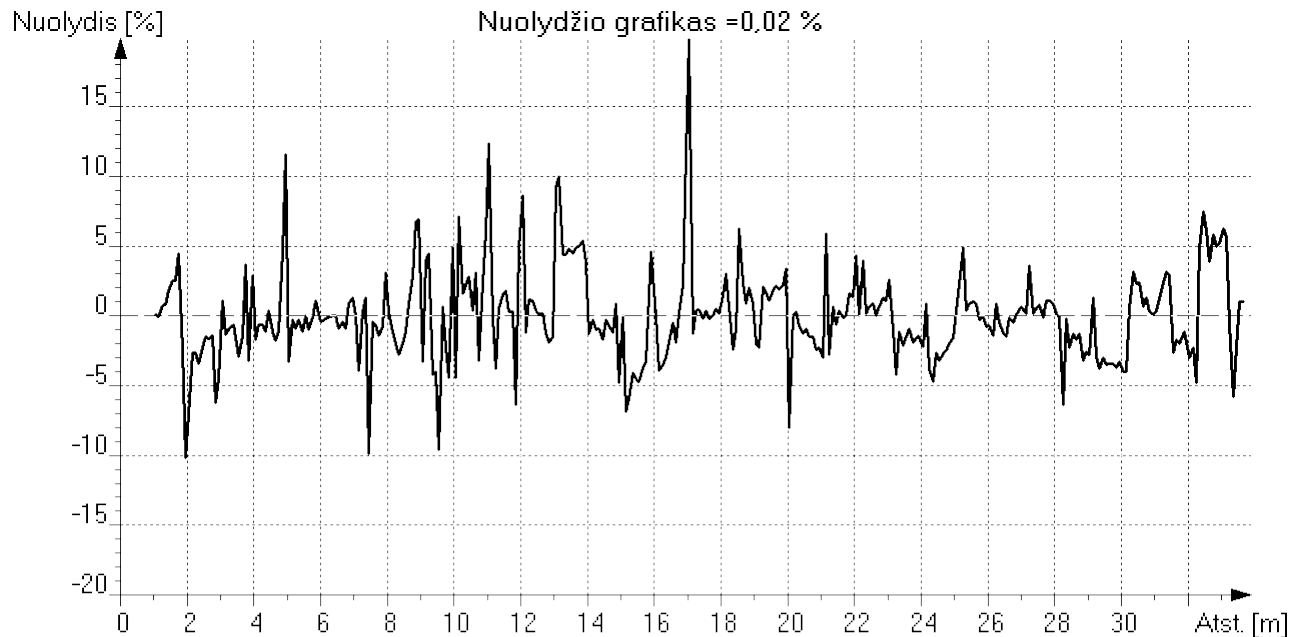

Šulinys 81a

Šulinys 90

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	89a	Patikr. nr.	27
27,81a 89a,Klevų g.1,LK	Apatinis šulinys	81a	Patikr. data	2020.01.07
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	27	Vieta	Klaipėda, Klevų g. 1
Irašo pradžia	00:00:14 00:01:23	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:12:24 00:02:40	Gatvė	
Patikr. priežastis	Naujos konstrukcijos prip	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	AB"Klaipėdos vanduo"
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	300 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	10,00 m		
Patikr. ilgis	10,00 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
334	00:00:14	0,50		HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 30%; Kl: 3
	00:12:24	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 81a
335	00:00:47	1,30		HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 45%; Kl: 4
	00:01:17	1,30		IAB		Tyrimai baigiami
	00:01:23	0,50	G	HA		Tinklo tarpo pradžia; 89a
336	00:02:14	8,60	G	HP--		Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 30%; Kl: 3
	00:02:40	8,70	G	GE		Pasiekta priešinga pusė

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@yanduo.lt

Nuotr.	Vaizdo jr.	Atst./m	Aprašymas
		81a	
334	00:00:14	0.50 (9.50)	Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 30%; Cl.: 3
	00:12:24		Tinklo tarpo pradžia; 81a
335	00:00:47	1.30 (8.70)	Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 45%; Cl.: 4
	00:01:17		Tyrimai baigiami
	00:02:40	1.30 (8.70)	Pasiekta priešinga pusė
336	00:02:14	1.40 (8.60)	Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjūvio sumažėjimas = 30%; Cl.: 3
	00:01:23	9.50 (0.50)	Tinklo tarpo pradžia; 89a
		89a	

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	89a	Patikr. nr.	27
27,81a 89a,Klevų g.1,LK	Apatinis šulinys	81a	Patikr. data	2020.01.07
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspūvio sumažėjimas = 30 %

Nuotrauka **334**

Vaizdo irrašas 00:00:14

Atstumas /m 0,50

Bukle HP--

Pažeidimu kl. 3



Vaizdajuoste: 27

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspūvio sumažėjimas = 45 %

Nuotrauka **335**

Vaizdo irrašas 00:00:47

Atstumas /m 1,30

Bukle HP--

Pažeidimu kl. 4



Vaizdajuoste: 27

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	89a	Patikr. nr.	27
27,81a 89a,Klevų g,1,LK	Apatinis šulinys	81a	Patikr. data	2020.01.07
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Kliūtis nutekėjimui, prasiskverbė šaknys, skerspjuvio sumažėjimas = 30 %

Nuotrauka **336**

Vaizdo irrašas 00:02:14

Atstumas /m 8,60

Bukle HP--

Pažeidimu kl. 3

Priešingas patikrinimas



Vaizdajuoste: 27

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
27,81a 89a, Klevų g. 1, LK

Viršutinis šulinys 89a
Apatinis šulinys 81a

Patikr. ilgis 10,00 m
Tinklo tarpo ilgis 10,00 m

Tikr. kryptis Patikra prieš srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 27
Patikr. data 2020.01.07

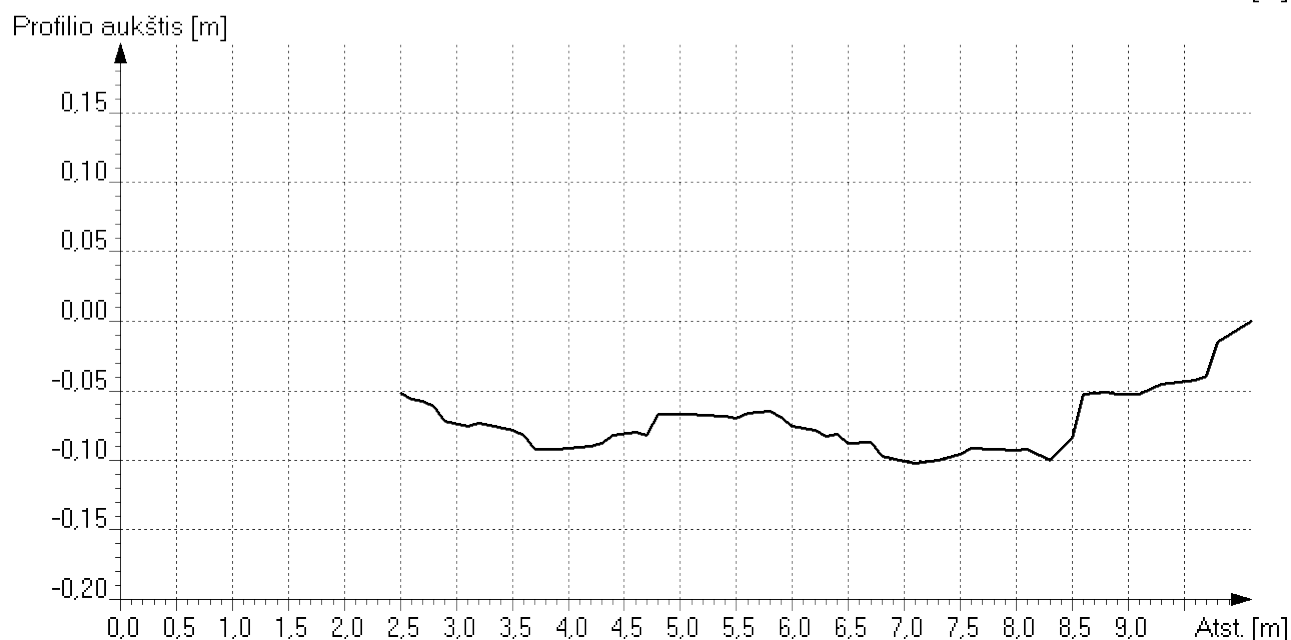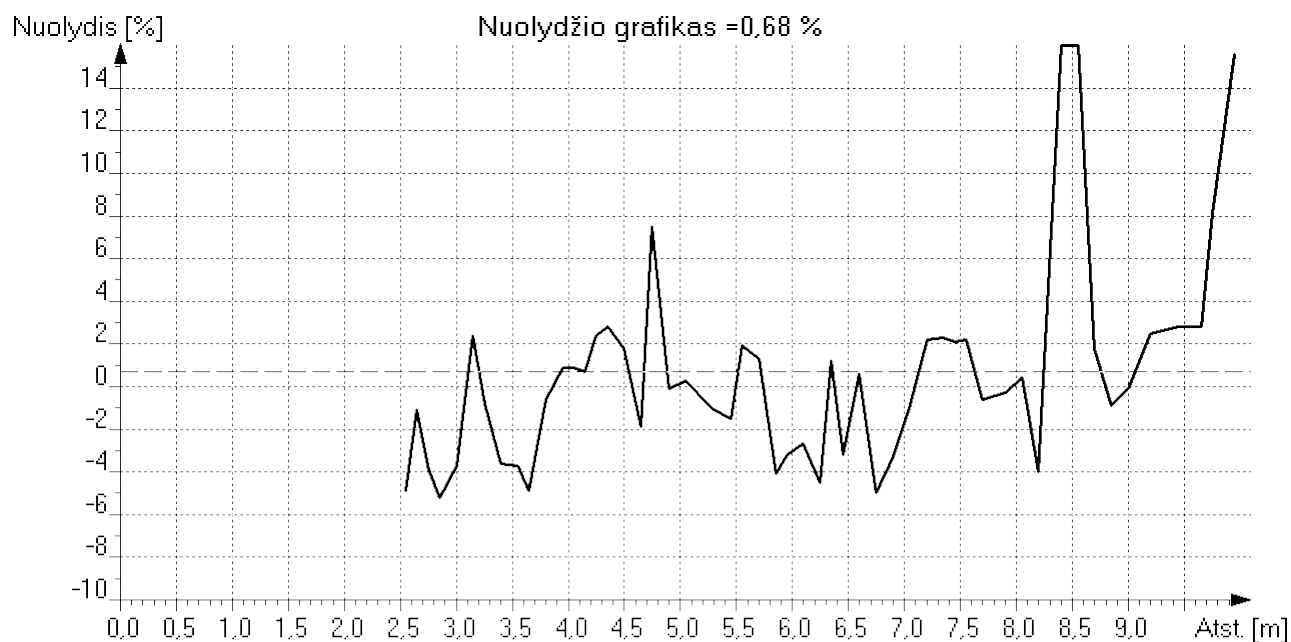

Šulinys 81a

Šulinys 89a