

Duomenys apie projektuotoją:	MB „Virmalda“, įmonės kodas 134906131 Draugystės g. 20, LT-51257 Kaunas tel. (8-37) 45 24 70, virmalda@virmalda.lt Projekto vadovė Saulutė Domanskienė, tel. + 370 699 62995 NKPAS Atest. Nr. 0276, išduotas 2018-09-10 AR atest. Nr. A 166, išduotas 2013-04-12
Projektuojamo paveldo objekto duomenys:	Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) dalis unikalus Nr. 1094-0223-3034, 3C3p. Žemės sklypas unikalus Nr. 4400-0847- 4733
Projekto pavadinimas:	Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) esamos fizinės būklės įvertinimas, fotofiksacija VIR-09/23-TPS-22-T.1
Statytojas:	VšĮ „Pranciškonų namai“, Maironio g. 10, 01124 Vilnius
Užsakovas:	Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
2024 m. sausio mėn.	

BYLOS TURINYS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1. BENDRIEJI DUOMENYS				
	1		Tyrimų ir projekto sudėties žiniaraštis	
	2		Specialistų atestatų kopijos	
	4		Projektavimo užduotis (techninė specifikacija)	Pateikti byloje: Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) ardomųjų tyrimų projektas VIR-09/23-TPS-22
	4		KVR išrašas	
	1		Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblis (766, G204KP, AtR61) apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas Maironio g. 6, 8, 10 Vilniaus m., Vilniaus aps.	
	2		Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas	
2. FIKSAVIMO DOKUMENTAI				
	5		Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai	UAB“ Terra modus“ 2022 m.
	2		Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai	UAB“ Terra modus“ 2023 m.
	4		Plotų skaičiavimo ataskaita	UAB“ Terra modus“ 2024 m
3. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS				
VIR-09/23-TPS-22-T.1-AR	4	0	Aiškinamasis raštas	
VIR-09/23-TPS-22-T.1-B-01	1	0	Planas su fotografavimo kryptimis	
VIR-09/23-TPS-22-T.1-FF	23	0	Esamos būklė fotofiksacija	

Kvalifikaciją patvirt.dok. Nr.				PROJEKTO PAVADINIMAS: Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tyrimai		
A 166, 0276	PV	S. Domanskienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		Laida
				Esamos fizinės būklės įvertinimas, fotofiksavimas		0
				BYLOS TURINYS		
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS: VšĮ „Pranciškonų namai“ UŽSAKOVAS: Kultūros infrastruktūros centras			DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų
					1	1
				VIR-09/23-TPS-22-T.1-BT		

**VILNIAUS ŠVENTŲJŲ PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO, BERNARDINO SIENIEČIO BEI ŠV. ONOS
BAŽNYČIŲ IR BERNARDINŲ VIENUOLYBO PASTATO (U.K. KVR 17312), VILNIAUS M. SAV.,
VILNIAUS M., MAIRONIO G. 6, I A. GALERIJOS (PROCESIJŲ KORIDORIAUS) TAIKOMŲJŲ
TYRIMŲ IR TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO IR KONSERVAVIMO)
DARBŲ PROJEKTAS SU SIENINĖS ATYBOS TYRIMŲ, KONSERVAVIMO
IR RESTAURAVIMO DARBŲ PROGRAMA**

Eil.Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.		Priešprojektiniai darbai	
1.1.	VIR-09/23-TPS-22-T	Tyrimų projektas	
2.		Tyrimai	
2.1.	VIR-09/23-TPS-22-T.1	Esamos fizinės būklės įvertinimas, fotofiksavimas	
2.2.	VIR-09/23-TPS-22-T.2	Polichromijos tyrimų papildymas	
2.3.		Moksliniai techniniai tyrimai	
2.3.1.	VIR-09/23-TPS-22-T.3	- Cheminiai ir granulimetriniai tinkų, stratigrafiniai ir cheminiai polichrominio dekoru, užterštumo vandenyje tirpiomis druskomis ir įgertos drėgmės tyrimai bei jų apibendrinimas	
2.3.2.	VIR-09/23-TPS-22-T.4	- Biologiniai tyrimai bei jų apibendrinimas	
3.	VIR-09/23-TPS-22-PP	Projektiniai pasiūlymai	
4.		Tvarkybos darbų projektas	
4.1.	VIR-09/23-TPS-22-TvDP	Architektūra	
4.2.	VIR-09/23-TPS-22-TvDP-PP	Procesijų koridoriaus sienų ir skliautų tapybos konservavimo ir restauravimo darbų programa	
4.3.	VIR-09/23-TPS-22-TvDP-KS	Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas	

KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolybo pastato (u.k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) taikomųjų tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo ir konservavimo) darbų projektas su sieninės tapybos tyrimų, konservavimo ir restauravimo darbų programa			
A166,0276	PV	Saulutė Domanskienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS Tyrimų ir projekto sudėties žiniaraštis			LAIDA
							0
LT	STATYTOJAS VšĮ "Pranciškonų namai" UŽSAKOVAS Kultūros infrastruktūros centras			DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-TvDP_PSŽ		LAPAS 1	LAPŲ 1

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 166

Saulutė Domanskienė

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovė**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros
paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Teritorijų planavimo vadovė

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai
vietovės lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas




Algimantas Pliučas

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2013 m. balandžio mėn. 12 d. posėdžio protokolas Nr. 76

2023 m. gegužės mėn. 31 d. posėdžio protokolas Nr. 202

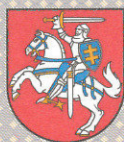

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018-09-10 Nr. 0276
(data)

Saulutė Domanskienė

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – architektūriniai tyrimai

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – polichromijos ir sienų tapybos tyrimai

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinės polichromijos tvarkybos darbų projektavimas

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – inžinerinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – archeologinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – tvarkybos darbų projektai

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė - nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį – etnokultūrinio, architektūrinio, želdynų, urbanistinio

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

Liana Ruokytė-Jonsson

(vardas ir pavardė)

A 0276



OBJEKTAS:

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio,
Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių
ir bernardinų vienuolyno statnių ansamblio
Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino
Sieniečio bažnyčia.
Maironio g. 6, Vilnius (u.o.k. 17311)

UŽSAKOVAS:

VĮ "Pransiškonų namai"

DARBŲ RŪŠIS:

Architektūriniai fotogrametriniai
apmatavimai

Vilnius

2022

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio,
Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių
ir bernardinų vienuolyno statnių ansamblio
Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino
Sieniečio bažnyčia.
Maironio g. 6, Vilnius (u.o.k. 17311)

Turinys

Brėžinio nr.	Brėžinio pav.
1	K2_TOP
2	K2_F1 ir K2_F2
3	K2_F2



0 1 2

Vadovas	M. Valauskis		Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčia. Maironio g. 6, Vilnius (u.o.k. 17311)			
Geodezininkas	S. Maželis					
Architektė	V. Sirtautaitė		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
				TT	1	3
Matavimo data		2022.07.26	K2_TOP M 1:100	UAB "Terra Modus" LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)		
Brėžinio sudarymo data		2022.08.24				



0 1 2

Vadovas	M. Valauskis		Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčia. Maironio g. 6, Vilnius (u.o.k. 17311)			
Geodezininkas	S. Maželis					
Architektė	V. Sirtautaitė		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
				TT	2	3
Matavimo data		2022.07.26	K2_F1 ir K2_F2 M 1:100		UAB "Terra Modus" LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)	
Brėžinio sudarymo data		2022.08.24				



0 1 2

Vadovas	M. Valauskis		Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčia. Maironio g. 6, Vilnius (u.o.k. 17311)			
Geodezininkas	S. Maželis		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
Architektė	V. Sirtautaitė			TT	3	3
Matavimo data		2022.07.26	K2_F2 M 1:100	UAB "Terra Modus" LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)		
Brėžinio sudarymo data		2022.08.24				

OBJEKTAS:

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio,
Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių
ir bernardinų vienuolyno statnių ansamblio
Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino
Sieniečio bažnyčia
Maironio g. 6, Vilnius (u.o.k. 17311)

UŽSAKOVAS:

VĮ "Pransiškonų namai"

DARBŲ RŪŠIS:

Architektūriniai fotogrametriniai
apmatavimai

Vilnius

2023


Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio
bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statnių ansamblio
Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčia
Maironio g. 6, Vilnius (u.o.k. 17311)

Turinys

Brėžinio nr.	Brėžinio pav.
1	I aukšto koridoriaus planas

FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI**PLOTŲ SKAIČIAVIMO ATASKAITA**

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčia (Koridoriai)

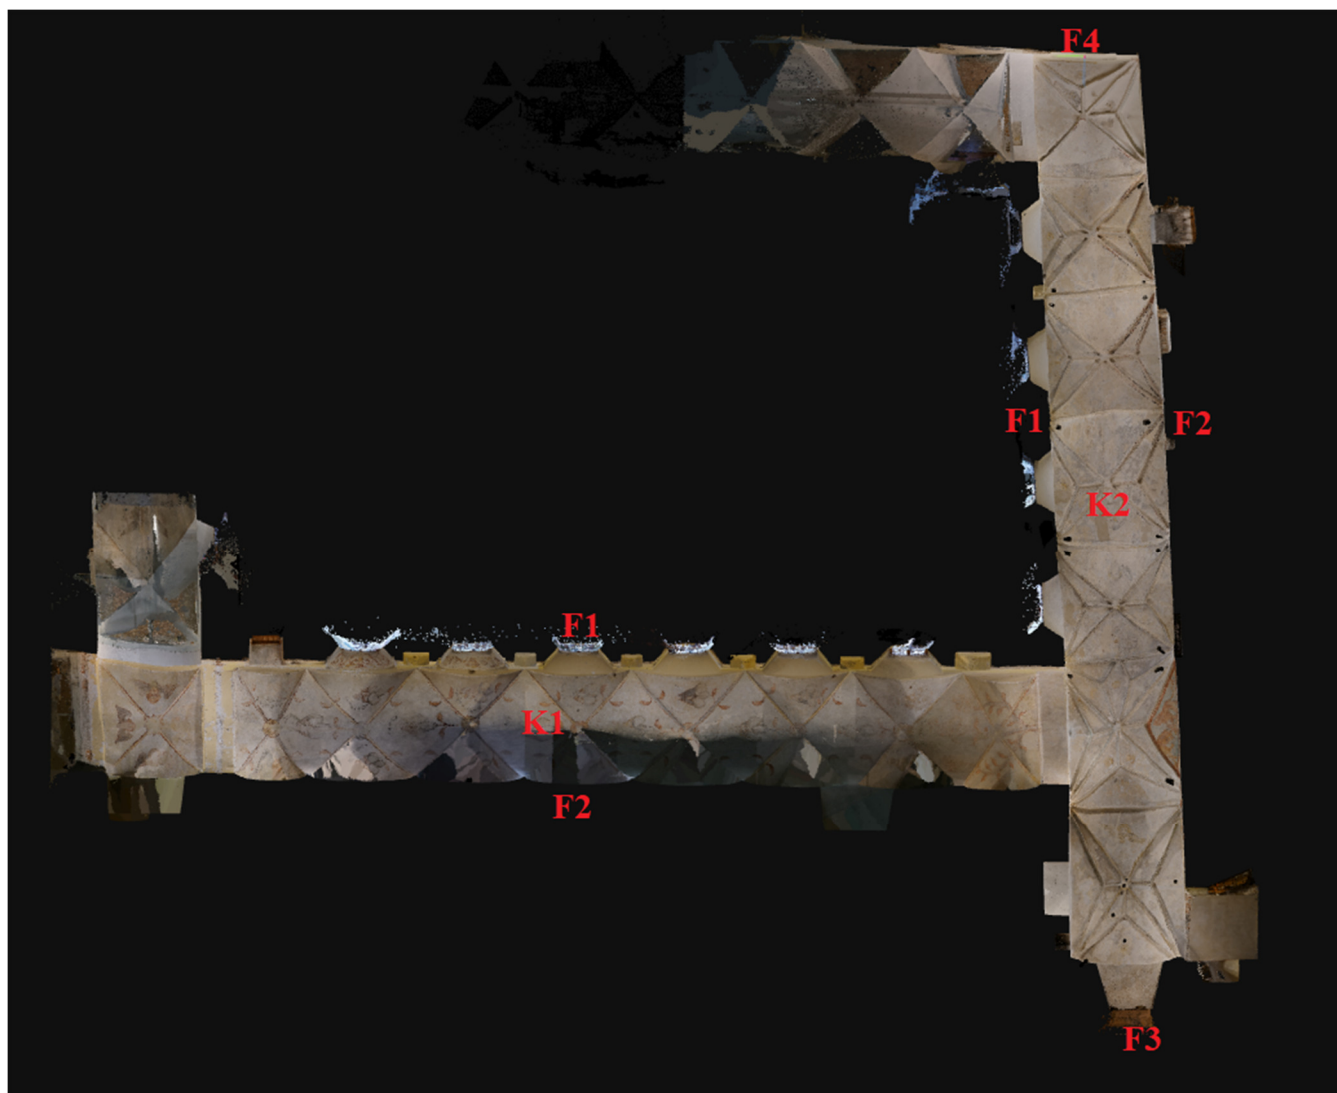

Objektas: Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčia (Koridoriai).

Maironio g. 6, Vilnius

Užsakovas: VĮ "Pranciškonų namai"

Vykdytojas: UAB „Terra Modus“

Projekto vadovas: Martynas Valauskis

Matavimo data: [2022-08-08, 2024-03-05]

PLOTŲ SKAIČIAVIMO ATASKAITA

Nr.	Elementas	Paviršiaus plotas, m ²
1	1 koridoriaus sienos (F1) plotas	113.948
2	1 koridoriaus sienos (F2) plotas	127.165
3	2 koridoriaus sienos (F1) plotas	77.853
4	2 koridoriaus sienos (F2) plotas	91.995
5	2 koridoriaus lubų plotas	157.754
6	2 koridoriaus sienos (F3) plotas	16.850
7	2 koridoriaus sienos (F4) plotas	9.059
8	1 koridoriaus sienos (F1) angokraščiai	2.486
9	2 koridoriaus sienos (F1) angokraščiai	2.326

* Sudėtingų paviršių plotų skaičiavimai atlikti geometriniu metodu, pagal fotogrametrinius duomenis.

** Paviršiaus ploto skaičiavimuose netektys neskaičiuotos. Paviršiaus plotas atitinka faktinį matuoto objekto plotą matavimo metu.

*** Vietos prie kurių nebuvo tinkamo matavimams priėjimo kur įmanoma interpoliuotos (pvz. skulptūrų nugarinė ir šoninė dalys).

EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (žemiau pateiktuose paveiksluose)



1 pav. 1 koridoriaus sienos (F1) plotas. Paviršiaus plotas: 113.948 m²



2 pav. 1 koridoriaus sienos (F2) plotas. Paviršiaus plotas: 127.165 m²



3 pav. 2 koridoriaus sienos (F1) plotas. Paviršiaus plotas: 77.853 m²



4 pav. 2 koridoriaus sienos (F2) plotas. Paviršiaus plotas: 91.995 m²




5 pav. 2 koridoriaus lubų plotas. Paviršiaus plotas: 157.754 m²



6 pav. 2 koridoriaus sienos (F3) plotas. Paviršiaus plotas: 16.850 m²



7 pav. 2 koridoriaus sienos (F4) plotas. Paviršiaus plotas: 9.059 m²

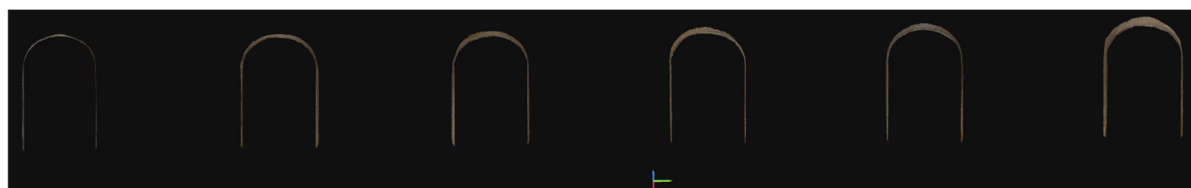

8 pav. 1 koridoriaus sienos (F1) angokraščiai. Bendras paviršiaus plotas: 2.486 m²



9 pav. 2 koridoriaus sienos (F1) angokraščiai. Bendras paviršiaus plotas: 2.326 m²

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas – Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) ardomųjų tyrimų projektas.

Projektuojamas statinys - Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio (u. k. KVR 766) vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) dalis, unikalus Nr. 1094-0223-3034, 3C3p.

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – administracinė.

Užsakovas - Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 40 95; el. paštas kic@kulturosic.lt;

Statytojas – VšĮ „Pranciškonų namai“, Maironio g. 10, 01124 Vilnius, tel. Nr. 8 (682) 40216, el. paštas pranciskonunamai@inbox.lt.

Statinio adresas - Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,

Statinio kategorija – ypatingieji statiniai (kultūros paveldo statiniai).

Statinio statusas – paminklas.

Projekto rengimo pagrindas – užsakovo pateikta statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija), literatūra bei istorinė medžiaga apie objektą, ikonografiniai šaltiniai, ankstesnių tyrimų medžiaga, fotogrametriniai apmatavimai, statinio apžiūros dokumentai. PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimai.

Fiksavimo darbų, tyrimų ir parengtų projektų sąrašas

Sąrašas pateiktas byloje „Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tyrimų projektas“ VIR-09/23-TPS-22-T.

2. TRUMPA ISTORINĖ APŽVALGA

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastatas pastatytas XVI a. antrajame dešimtmetyje, atstatytas 1579 m., rekonstruotas ir praplėstas 1667, 1677, 1733, 1763 m., XX a. pr., 1919, 1923, 1928 m.

Kvalifikaciją patvirt.dok. Nr.				PROJEKTO PAVADINIMAS: Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tyrimai		
A 166, 0276	PV	S. Domanskienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Esamos fizinės būklės įvertinimas, fotofiksavimas Aiškinamasis raštas		Laida 0
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS: VšĮ „Pranciškonų namai“ UŽSAKOVAS: Kultūros infrastruktūros centras			DOKUMENTO ŽYMUO: VIR-09/23-TPS-22-T.1		Lapas 1 Lapų 4

Detalesnė istorinė apžvalga pateikta byloje Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tyrimų projektas“ VIR-09/23-TPS-22-T.

3. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Šiame etape nagrinėjami I a. galerijos procesijų pietinis ir rytinis koridoriai. Esamos būklės įvertinimą žiūrėti kartu su planu su fotografavimo kryptimis ir esamos būklės fotofiksacija.

Procesijų pietinis koridorius

Pietinė siena

Arkose prieš P.I-ąją travėją ir tarp P.I-osios ir P.II-osios travėjų yra išgriautų vėlyvų mūrinių pertvarų pėdsakai. Buvusios pertvarų vietos netinkuotos.

Pietinėje koridoriaus sienos P.II-oje - P.III-oje travėjose bei durų į Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčią išlikę daug mokymosi tikslais studentų darytų zondažų. Sienų paviršiai nešvarūs, lupasi dažų sluoksniai.

P.III travėjoje atidengtas tapytos arkos fragmentas. P.V-oje – P.IX-oje travėjose atidengtos ir restauruotos XVII a. tapytos kompozicijos, vaizduojančios scenas iš šventųjų gyvenimo. Restauruota tapyba tonuota ir retušuota išsaugant bendrą kompozicijos visumą, piešinys restauruotas ir atkurtas tik kur pakako duomenų, tinkas retušuotas, kuo neutraliau eliminuojant netektis, išryškinti tik išlikę autentiškos tapybos fragmentai. Tapyba atlikta al secco technika ant šviesios spalvos dažų sluoksnio, modeliuojant rausva, rusva, melsva, juoda ir geltonos ochros spalvomis. Restauruotos tapybos būklė – gera.

Sienos apačioje išlikę tamsiai pilkos (~40 cm), vėlesni dažų sluoksniai beveik juodos spalvos (viršus ~70 cm aukštyje nuo grindų) aukštos dažytos grindjuostės nedideli pėdsakai. Arčiau grindų sienos apačia padengta nešvarumų sluoksniu, tinkas remontuotas lokaliais cementiniais užtrynimais, vietomis atsidengę plytos.

Šiaurinė siena

P.I-oje travėjoje durų angos rytinė dalis užmūryta, plyšyje matosi buvusio angokraščio apvado likučiai. P.II-osios ir P.III-osios travėjų langų arkinių angokraščių viršutinėse dalyse restauruoti tapyti augaliniai ornamentai. Tapyba atlikta al secco technika ant šviesios spalvos dažų sluoksnio, modeliuojant rusva ir ruda spalvomis. P.III-osis – P.IV-osios travėjos tarpulangiye restauruotas tamsiai rudos spalvos įrašo fragmentas lotynų kalba. Tapybos būklė – gera.

Tarplangiuose nišutės. Jų kraštai aptrupėję. Likusioje dalyje – sienų ir angokraščių būklė bloga: daug nešvarumų, įvairių atspalvių vėlyvų uždažymų, viršutinis dažų sluoksnis atsilupęs, išdaužymai užtaisyti cementiniu tinku ar su didelės koncentracijos cemento priemaišų kiekiu, V-oje-VIII-oje travėjose langų arkinėse sąramose - plyšiai. Po langais kyšo buvusių radiatorių tvirtinimo kabliai (laikikliai). Išdaužymai po tinku praverstiems elektros laidams užtaisyti cementiniu skiediniu.

P.IV-osios travėjos po lango nišos palange atsidengusi mūro konstrukcija – horizontali akmenų plonų plokščių eilė, virš jos ant kanto mūrytų plytų eilė.

 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
		2	4	0

Arčiau grindų sienos apačia padengta nešvarumų sluoksniu. Tinkas – aptrupėjęs, remontuotas lokaliais cementiniais užtrynimais, vietomis atsidengęs mišrus akmenų – plytų mūras. Plytos - sueižėjusios, trapios. Atsidengę akmenys padengti skiediniu ir nešvarumais. Galimai druskų pažeistas tinkas.

Skliautai

Pietinio koridoriaus skliautai – kryžminiai. Ant P.I-osios travėjos skliauto restauruota cherubinus vaizduojanti tapyba. Ant P.II-osios ÷ P.IX-osios travėjų skliautų restauruotas per visą ilgį, iš rytų į vakarus, al secco technika ištapytas simbolinis medis, sukonstruotas genealoginio medžio komponavimo principais su iš žiedų išaugančiais bernardinų tretininkų ordino narių atvaizdais.

Skliautų būklė ir restauruotos tapybos būklė – gera.

Procesijų rytinis koridorius

Vakarinė siena

Daugelyje vietų iškritę užtrynimo sluoksnio fragmentai, aplink palanges iškritę tinko gabalai. Išdaužymai po tinku praverstiems elektros laidams užtaisyti cementiniu skiediniu.

Arčiau grindų sienos apačia dėmėta. Tinkas – aptrupėjęs, remontuotas lokaliais cementiniais užtrynimais. Galimai druskų pažeistas tinkas.

Rytinė siena

R.I-osios travėjos sienos dalyje matomi įvairaus laikotarpio tinko, taip pat ir cementinio, bei dažų sluoksniai tarp kurių išlikę ankstesnių tyrimų metu atidengti labai sunykę siužetinės tapybos fragmentai. Sienos apačioje išlikęs tamsiai pilkos, beveik juodos spalvos, aukštos (40 cm aukščio nuo grindų) dažytos grindjuostės fragmentas. Tinkas – aptrupėjęs, remontuotas lokaliais cementiniais užtrynimais, vietomis atsidengęs mišrus akmenų – plytų mūras.

R.II-oje travėjoje šalia zakristijos durų atidengta XVI a. pr. apatinė (gotikinė) tapyba - Nukryžiuotojo freska, kuri restauruota 1995 metais. Freskos būklė – gera.

R.IV-oje, R.VI-oje ir R.VII-oje travėjose išlikę ankstesnių tyrimų metu atidengti labai sunykę siužetinės tapybos fragmentai. R.VII-oje travėjos centre – užmūryta (~1,30 m pločio, nuo grindų 1,70 m aukštyje iki skliauto) anga.

III-oje, IV-oje, R.VI ir R.VII travėjose matomi įvairaus laikotarpio tinko, taip pat ir cementinio, bei dažų sluoksniai. Būklė – bloga. IV-je – ypač bloga, iškritę dideli tinko gabalai, atsidengę plytų mūras.

Galinė šiaurinė siena

Sienoje plati arkinė niša. Viršutinėje dalyje didelis atidengtas autentiško tinko su dekoru likučiais fragmentas. Būklė patenkinama.

Galinė pietinė siena

Sienos plokštumoje prie skliauto atsidengęs sluoksnis su raudonos, tamsiai pilkos spalvos dekoru likučiais. Apačioje - purvinas, dėmėtas tinkas, matomi išdaužų užtrynimai. Būklė – bloga.

 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
		3	4	0

Skliautai

Skliautai – žvaigždiniai su nerviūromis. Travėjose skirtingas nerviūrų skaičius. Skliauto plokštumose atidengtos istorinės ventiliacijos angos. Užtrintos tinko išdaužos. Plyšiai per IV-os ÷ VI-os travėjų skliautų vidurį. Atsidengusių daug skirtingo laikotarpio dažų sluoksnių. Būklė – bloga.

R.I ÷ R.VII -Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostelių bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai, antrame sluoksnyje geltonos ochros nerviūrų dažymo pėdsakai. R.I, R.III, R.IV travėjų skliauto dalyse atidengti ir konservuoti cherubiną vaizduojančios tapybos fragmentai. R.II, R.III, R.IV, R.V ir R.VII - travėjų skliauto dalyse atidengti ir konservuoti gėlės motyvo rozetės tapybos fragmentai.

Durys

Pietinio koridoriaus vakarinėje ir šiaurinės sienos I-oje travėjoje įrengtos berėmės stiklinės pertvaros su stiklinėmis durimis. Kitos pietinio koridoriaus durys medinės dvivėrės įsprūdinės – filingas suskilęs ir vienvėrės medinės lentų – būklė gera.

Rytinio koridoriaus vakarinėje sienoje durys į zakristijos patalpą medinės vienvėrės durys, iš koridoriaus pusės dengtos metalo apkaustais. Būklė – gera. Likusios vienvėrės medinės lentų – būklė gera.

Langai

Langai pakeisti, išsaugant skaidymo tipą, - nauji dvigubi mediniai. Beicas ir lakas vietomis nusitrynęs.

Palangės

Pietinio ir rytinio koridoriaus palangės pakeistos – beicuotos, lakuotos. Būklė – gera.

Pietinio koridoriaus šiaurinės sienos langų nišų palangės daug kartų perdažytos aliejiniais dažais. Dažų sluoksniai vietomis nusilupę – nutrinti iki medienos. Viršutinis dažų sluoksnis - nešvarus, aptaškytas įvairių spalvų dažais. Medienos būklė – patenkinama.

Inžineriniai tinklai

Šildymas – grindinis. Grindų dangoje prie pietinio koridoriaus Š sienos, rytinio koridoriaus vakarinės sienos palikti buvusio radiatorinio šildymo vamzdžių galai.

Elektros tinklai ir įrenginiai – elektros instaliaciniai tinklai praversti po tinku, kištukiniai lizdai pietinio koridoriaus Š sienoje virštinkiniai, rytinio rytiniame koridoriuje - potinkiniai, yra neuždengtų dangtelių matosi atviri laidai. Elektros priedimai prie įrenginių atviri.

Apšvietimas – įsijungia nuo judesio daviklių pritvirtintų prie skliautų pietiniame koridoriuje ir prie sienų rytiniame koridoriuje. Skliautų centruose ir nerviūrų susikirtimo centruose ant elektros laidų pakabintos lemputės. Pietinis koridorius apšviestas ir pastatomais prožektoriais.

Elektros įranga – nesaugi.

 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
		4	4	0

**VILNIAUS ŠVENTŲJŲ PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO, BERNARDINO SIENIEČIO BEI ŠV. ONOS
BAŽNYČIŲ IR BERNARDINŲ VIENUOLYBO PASTATO (U.K. KVR 17312), VILNIAUS M. SAV.,
VILNIAUS M., MAIRONIO G. 6, I A. GALERIJOS (PROCESIJŲ KORIDORIAUS) ESAMOS
FIZINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, FOTOFIKSAVIMAS**

Pietinis procesijų koridorius

F1. Vakarinė dalis P.I-osios travėjos
vakarinė arka

Istiklinta stiklinē atitvara su durimis.
Išardytos buvusios pertvaros pėdsakai,
išdaužtos plytos, tinko pėdsakai,
atsilupės viršutinis dažymo sluoksniis



F2. Restauruotas P.l-osios travėjos

Nuo sienos ir arkos atsilupęs viršutinis dažymo sluoksnis



KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolybos pastato (u.k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tyrimai				
A166,0276	PV	Saulutė Domanskienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Esamos fizinės būklės įvertinimas. Fotofiksacija			LAIDA	
							0	
LT	STATYTOJAS VšĮ "Pranciškonų namai"			DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-TvDP_FF			LAPAS	LAPŲ
	UŽSAKOVAS Kultūros infrastruktūros centras						1	23


F3. Restauruota skliautų ir P.III travėjos
lango angokraščio arkos tapyba

Nuo sienos ir arkos atsilupęs viršutinis
dažymo sluoksnis



F4. Pietinio procesijų koridoriaus pietinė
siena

P.II-oje ir P.III travėjoje daug studentų
darytų zondažų.
Restauruota P.IV-osios ir P.IX-osios
travėjų sienų tapyba.

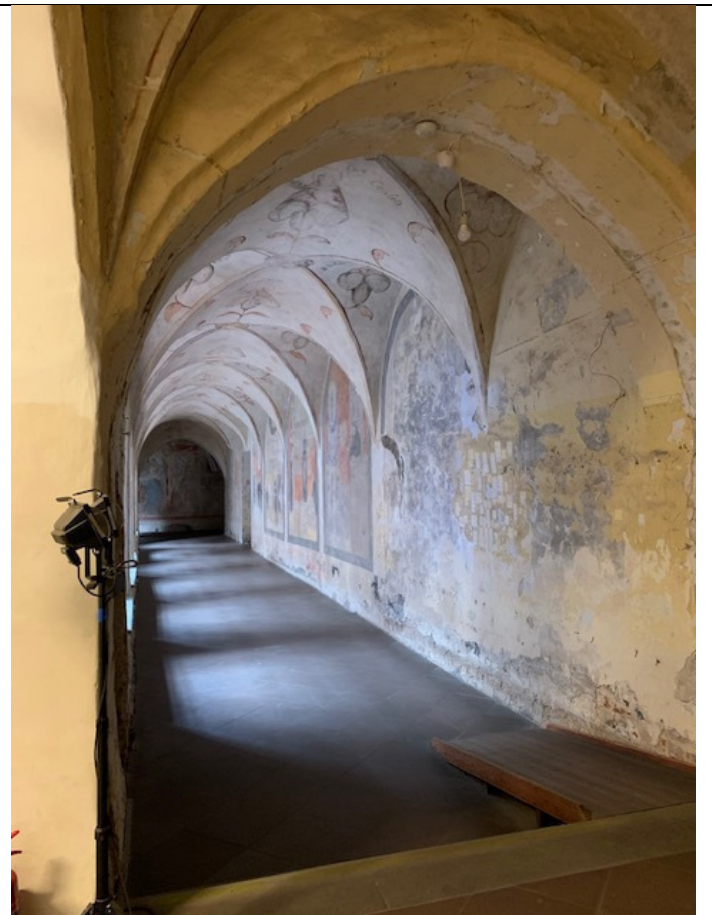

Pietinio procesijų koridoriaus šiaurinė siena



F5. P.I-osios, P.II-osios, P.III-osios ir P.IV-osios travėjos



 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	3	23

F6. P.II-oji travėja

Arkoje netinkuoti buvusios pertvaros pėdsakai. Restauruotas skliautas ir viršutinė lango arkinio angokraščio dalis.

Užmūryta durų angos rytinė dalis, plyšyje matosi buvusio angokraščio apvado likučiai.



Apatinėje sienos dalyje - nukritęs tinkas. Cementiniai užtriniai. Atsilupę vėlyvų uždažymų sluoksniai.

F7. Apatinė sienos dalis tarp P.II-osios ir P.III-osios travėjos

Nukritęs tinkas, vietomis remontuotas, užtrinant cementiniu skiediniu. Atsidengusios plytos sueižėjusios, trapios. Matomi besilupantys vėlyvų uždažymų sluoksniai. Iš grindų kyšo užaklinti šildymo vamzdžių galai




 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	4	23

F8. P.IV-osios, P.III-osios, P.II-osios ir P.I-osios travėjos vaizdas iš rytų pusės

Restauruotas skliautas ir P.III-osios ir P.IV-osios travėjų viršutinės langų arkinių angokraščių dalys

F9. Tarp P.III-osios ir P.IV-osios travėjų tarpulangije restauruotas tamsiai rudos spalvos užrašo fragmentas

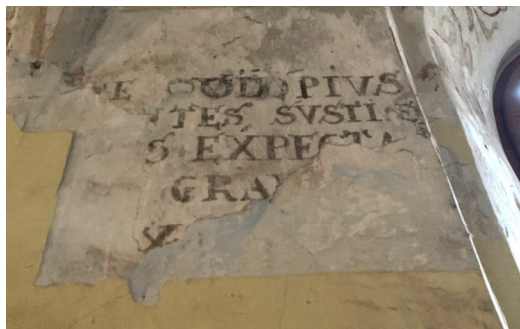

Po palangėmis cementiniai užtriniai, kyšo buvusių radiatorių lailikliai. Po arkinių langų angokraščių nišomis nutrupėjęs tinkas

F10. P.III-osios travėja

Po arkinio lango angokraščio niša nešvarus, aptrupėjęs tinkas ir atsidengęs mišrus akmenų – plytų mūras



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	5	23

F11. P.III-oji travėja

Lango vakarinio angokraščio restauruotas tinkas. Po langu kyšo buvusio radiatoriaus lailiklis



F12. P.IV-oji travėja

Po lango nišos palange atsidengusi sienos mūro konstrukcija



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	6	23

F13. Tarpas tarp P.IV-oji ir P.V-oji travėjos

Skirtingi P.IV ir P.V travėjos langų angokraščiai.
Įvairūs vėlyvų uždažymų sluoksniai.
Apačioje atsidengusi plytų mūro eilė



F14. P.V-oji travėja

Restauruotas skliautas.
Po palange ir rytiniame angokraštyje cementiniai užtrynimai. Įvairių atspalvių vėlyvi uždažymai, atšokę ir lupasi paskutinio uždažymo sluoksniai



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	7	23

F15. Palangė

Sienos purvinos, aptaškytos dažais. Lango nišos palangė daug kartų perdažyta aliejiniais dažais. Dažų sluoksniai vietomis nusilupę – nutrinti iki medienos. Viršutinis dažų sluoksnis - nešvarus, aptaškytas įvairių spalvų dažais



F16. Palangės fragmentas

Lango nišos palangė daug kartų perdažyta aliejiniais dažais. Dažų sluoksniai vietomis nusilupę – nutrinti iki medienos. Viršutinis dažų sluoksnis - nešvarus, aptaškytas įvairių spalvų dažais



F17. Tarpas tarpas P.V-osios ir P.VI-osios travėjų

Nišoje atšokę ir nusilupę dažai. Galimai druskų pažeistas tinkas
Po niša plonai užtrintas akmenų – plytų mūras. Praveisti elektros instaliaciniai laidai užtaisyti cementiniu skiediniu. Įrengti viršutiniai elektros kištukiniai lizdai



 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	8	23

F18. Tarpas tarpas P.VII-osios ir P.VIII-osios travėjų

Įvairių atspalvių vėlyvi uždažymai. Atšokęs ir lupasi paskutinio uždažymo sluoksnis. Angokraštis vietomis užtrintas cementiniu skiediniu. Galimai druskų pažeistas tinkas



F19. P.VIII-oji travėja

Restauruotas skliautas. Sienoje vietomis cementiniai užtaisymai. Praveisti elektros instaliaciniai laidai užtaisyti cementiniu skiediniu. Galimai druskų pažeistas tinkas



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	9	23

F20. P.VIII ir P.IX travėja

Restauruotas skliautas.
Istorinio tinko zondazas P.VIII-osios
travėjos rytiniame lango angokraštyje.
Vietomis cementiniai užtrynimai.
Atšokęs ir lupasi paskutinio uždažymo
sluoksnis



Rytinis procesijų koridorius

**F21. Rytinio koridoriaus galinė pietinė
siena. R.I-osios travėjos rytinė ir
vakarinė sienos**



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	10	23

Rytinio procesijų koridoriaus vakarinė siena



F22. R.III-oji travėja

Pakeistas langas ir palangė.
Vietomis cementiniai užtaisymai.
Pravesti elektros instaliaciniai laidai
užtaisyti cementiniu skiediniu.



 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	11	23

F23. R.IV-oji travėja

Vietomis sutrūkinėjęs ir lopais išbyrėjęs tinkas. Vietomis cementiniai užtrynimai. Pakeistas langas ir palangė



F24. Tarpas tarp R.IV-osios ir R.V-osios travėjų

Vietomis cementiniai užtaisymai. Praveisti elektros instaliaciniai laidai užtaisyti cementiniu skiediniu. Pakeisti langai ir palangės



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	12	23

F25. Tarpas tarp R.V-osios ir R.VI-osios travėjų

Skliautų nerviūrų sandūros su siena užtrintos cementiniu skiediniu.
Pravesti elektros instaliaciniai laidai užtaisyti cementiniu skiediniu.
Pakeisti langai ir palangės.
Apatinė sienos dalis po palangėmis plėnuota. Galimai druskų pažeistas tinkas



F26. R.VI-oji travėja

Pakeistas langas ir palangė.
Tinko išdaužymai.
Užtaisymai cementiniu skiediniu.
Galimai druskų pažeistas tinkas



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	13	23

F27. R.VI-oji ir R.VII travėjos

Tinko išdaužymai.
Kampas, skliautų nerviūrų sandūra su
siena ir arkos paviršius užtrintas
cementiniu skiediniu



F28. R.VI travėjos R.V4 langas

Pakeistas langas ir palangė.
Po palange išdaužytas tinkas.
Išdaužose neaiškaus panaudojimo
tvirtinimo detalės



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	14	23

F29. Rytinio koridoriaus galinė siena ir
R.XVII travėjos skliautas

Galinėje sienoje ir skliaute ankstesnių polichromijos tyrimų metu atidengti tapybos fragmentai. Galinės sienos viršutinėje dalyje sutrūkinėjęs tinkas



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	15	23

Rytinio procesijų koridoriaus rytinė siena



F30. R.VII-oji travėja

Centre matoma užmūryta anga.

Anksčiau atidengti zondažai.

Matomi bent trys sluoksniai su tapybos pėdsakais.

Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostelės bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai



	DOKUMENTO ŽYMUO	VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	16	23

F31. R.VI-oji travėja

Kairėje prie angokraščio atidengtas didelis akmuo.

Anksčiau atidengti zondai.

Matomi sluoksniai su tapybos pėdsakais. Užtrynimai atlikti su cementinio skiedinio priemaiša.

Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostelės bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai



F32. R.V-oji travėja

Travėjos sienos dalis naujai užtinkuota, dažyta, paliktas plytų mūrytų galais nišos aprėminimas.

Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostelės bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai



 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	17	23

F33. R.IV-oji travėja

Nuo sienos dalies nukritęs tinkas, atsidengęs plytų mūras. Įvairaus laikotarpio tinko fragmentai. Atidengti labai sunykę siužetinės tapybos fragmentai. Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostelės bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai



F34. R.III-oji travėja

Įvairaus laikotarpio tinko ir vėlyvų uždažymų fragmentai. Cementiniai užtrynimai elektros instaliacijos pravedimo vietose, atviri elektros laidai



 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	18	23

F35. R.III-oji ir R.II travėjos

Išlikusios senosios durys į zakristiją.
Restauruota gotikinė freska,
vaizduojanti Nukryžiuotąjį



F36. R.I-oji travėja

Sienos apatinėje dalyje nukritęs tinkas,
atsidengęs plytų mūras, išlikęs ~40 cm
aukščio tamsiai pilkos spalvos
grindjuostės dažymas.
Įvairaus laikotarpio tinko fragmentai.
Ankstesnių tyrimų metu atidengti labai
sunkę siužetinės tapybos fragmentai.
Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos
juostelės bei pilkšvos spalvos su tamsiai
pilkos spalvos juostelių aprėminimais
dažymo pėdsakai



 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	19	23

F37. R.I-oji travėja

Travėjos sienos apatinėje dalyje nukritęs tinkas, atsidengęs plytų mūras, išlikęs ~40 cm aukščio tamsiai pilkos spalvos grindjuostės dažymas



F38. Procesijų rytinio koridoriaus bendras vaizdas iš pietų pusės

Išardytos pertvaros pėdsakai. Vietomis nudaužytos plytos užtrintos cementiniu skiediniu



Procesijų rytinio koridoriaus skliautai



 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	20	23

F39. R.I-osios travėjos skliautas

Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostelių bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai.

Atidengti ir konservuoti cherubiną vaizduojančios tapybos fragmentai.

Užtrintos tinko išdaužos



F40. R.II-osios travėjos skliautas

Ant nerviūrų išlikę tamsiai pilkos spalvos juostelių dažymo pėdsakai.

Atidengti ir konservuoti gėlės motyvo rozetės tapybos fragmentai.

Užtrintos tinko išdaužos



F41. R.III-osios travėjos skliautas

Ant nerviūrų išlikę tamsiai pilkos spalvos juostelių dažymo pėdsakai.

Atidengti ir konservuoti cherubiną vaizduojančios ir gėlės motyvo rozetės tapybos fragmentai.

Užtrintos tinko išdaužos



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	21	23

F42. R.IV-osios travėjos skliautas

Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostele bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai.

Atidengti ir konservuoti cherubiną vaizduojančios ir gėlės motyvo rozetės tapybos fragmentai.

Užtrintos tinko išdaužos



F43. R.V-osios travėjos skliautas

Atidengas ir konservuotas gėlės motyvo rozetės tapybos fragmentas.

Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostelių bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai



 S T A T Y B A	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	22	23

F44. R.VI-osios travėjos skliauto fragmentas

Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostelių bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai.
Užtrintos tinko išdaužos



F45. R.VII-osios travėjos skliauto fragmentas

Ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostelių bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai.
Atidengti ir konservuoti gėlės motyvo rozetės tapybos fragmentai.
Užtrintos tinko išdaužos



	DOKUMENTO ŽYMUO VIR-09/23-TPS-22-T.1	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
		0	23	23